



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

P.E.B.A.

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

*(ai sensi della l.r. n.6/1989, modificata dalla l.r. n.14/2020;
DGR n.XI/4139 del 21/12/2020 e DGR n.XI/5555 del 23/11/2021)*



Allegato 1b

Schede di rilievo delle attrezzature di interesse collettivo

Novembre 2023



Città di Malnate
Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 Malnate (VA)

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)
(ai sensi della l.r. n.6/1989, modificata dalla l.r. n.14/2020;
DGR n.XI/4139 del 21/12/2020 e DGR n.XI/5555 del 23/11/2021)

COMMITTENTE:
(soggetto proponente)



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 Malnate (VA)

Sindaco

Maria Irene Bellifemine

Vice-sindaco con Delega
all'Urbanistica, Edilizia Privata,
SUAP/Distretti del Commercio, Ecologia
(servizi di Igiene Urbana), Ambiente,
Manutenzioni (Verde) - Transizione
energetica

Jacopo Bernard

Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità
Urbana (PUMS), Viabilità/Strade,
Manutenzione (Stabili, Reti),
Viabilità/Strade, Servizi Cimiteriali,
Polizia Locale/Protezione Civile

Paolo Albrigi

**Responsabile Area Pianificazione del
Territorio**

Arch. Daniela Galli

ELABORATO REDATTO DA:



ECOSISTEMA TERRITORIO S.T.P. S.R.L.S.

Dott. pt. Marco Meurat
Dott. pt. Raffaele Pietro Pisani
Dott. pt. Luca Terlizzi

Via Carlo Robbioni, 2 - 21100 - Varese
P.IVA - C.F. 03876350129

Dott. pt. Marco Meurat
Presidente S.T.P.



NOTE INTEGRATIVE DELLE SCHEDE:

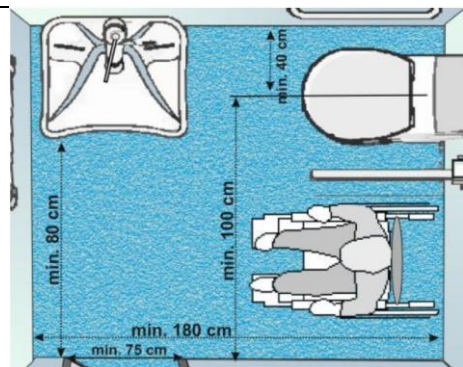
(*) SERVIZI IGIENICI

wc, bidé: spazio laterale (per accostamento sedia e trasferimento): min 100cm dall'asse dell'apparecchio sanitario; distanza da parete laterale: min 40 cm da asse, inoltre se la distanza è maggiore va previsto a 40 cm dall'asse un maniglione (v.figura). distanza bordo anteriore-parete posteriore: 75-80cm; altezza da terra: 45-50cm

lavabo: spazio frontale: min 80 cm da bordo anteriore; altezza piano superiore del lavabo: 80cm da terra; lavabo senza colonna.

vasca, doccia: spazio laterale vasca (per accostamento sedia e trasferimento): min 140 cm; profondità minima 80cm; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono

corrimano: in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.



(**) ASCENSORE

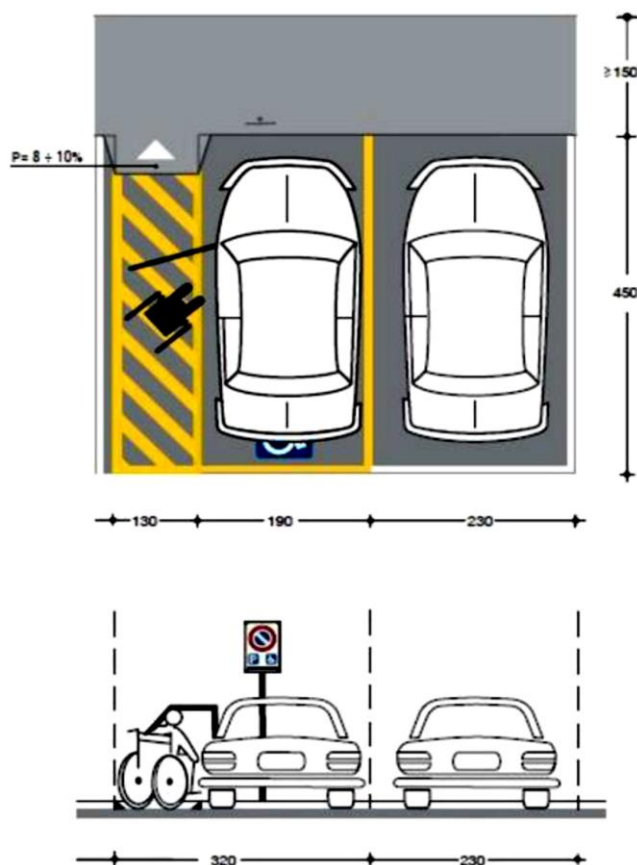
cabina: min 110x140cm (adeguamento edifici esistenti: 120x80)

porta: min 80cm (adeguamento edifici esistenti: 75cm)

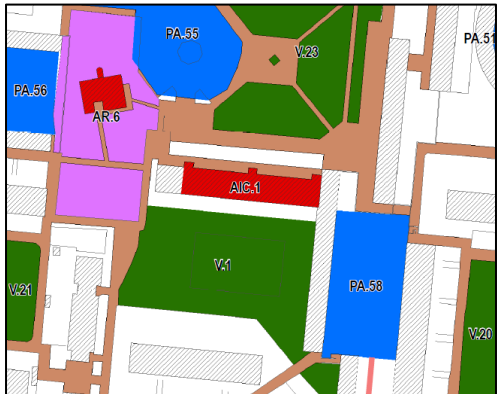
spazio attesa ascensore: 150x150(adeguamento edifici esistenti)

bottoniera altezza da terra: 110-140cm. numerazione in rilievo e scritte in braille

(***) PARCHEGGI



Nei casi in cui è presente la voce 'nv', l'elemento oggetto della domanda risulta **non valutabile**, in quanto non presente o non rilevabile all'atto del sopralluogo.

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO		AIC.1
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Piazza Fratelli Rosselli 1		
Descrizione struttura: Sedi associative		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	Presenti nel PA.56
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con	DPR n.503/1996 Art.16	NO	(foto)

	una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	Non presente

Note:

Palazzina di 4 piani, i servizi descritti nella scheda si trovano al piano terra. Uffici chiusi all'atto del sopralluogo.

FOTO

N. 2.1



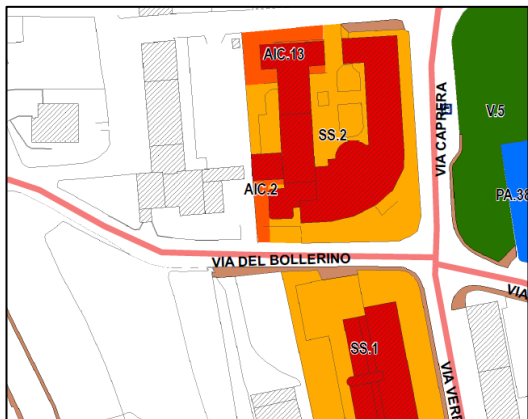
N. 2.3



GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
-----------------------------	-----------------------------

CRITICITA'
Gradino all'ingresso dei servizi
PUNTI DI FORZA
Sono presenti dei posti auto per disabili nelle vicinanze
Il percorso è privo di barriere e ha una pavimentazione in buono stato

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.18	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm	Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del percorso pedonale.	€ 117,07 al mq
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
II.27	Presenza di aperture con dimensioni non adeguate o assenza di apertura di collegamento	Demolizione di porzioni di muratura per la realizzazione di un vano di dimensioni adeguate al passaggio di una persona su sedia a rotelle. Il vano dovrà avere una luce netta non inferiore ad 80 cm (consigliato 90 cm) ed uno spazio libero antistante e retrostante l'apertura di dimensioni minime 140x140 cm in modo da consentire un'agevole manovra.	€ 1.386,79 al mq
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 2.991,46

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO		AIC.2
Estratto cartografico:	Foto:	
		
Indirizzo: Via del Bollerino		
Descrizione struttura: Ufficio postale di Gurone		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	(foto)
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	SI	

Allegato 1b – Schede di rilievo delle attrezzature di interesse collettivo / Data di emissione: novembre 2023

		Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	(foto)
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	Non presente
Note: Struttura su un unico piano adiacente all'asilo comunale. Uffici chiusi all'atto del sopralluogo.				

FOTO

N. 1.1



N. 2.1



N. 2.3



GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
-----------------------------	----------------------------

CRITICITA'
-
PUNTI DI FORZA
Sono presenti dei posti auto per disabili nelle vicinanze
Il percorso è privo di barriere e ha una pavimentazione in buono stato

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.487,61

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO		AIC.3a
Estratto cartografico:	Foto:	
		
Indirizzo: Via J.F. Kennedy		
Descrizione struttura: Museo di storia naturale “Mario Realini”		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	I parcheggi si trovano all'interno del parco di fianco agli ambulatori, ma non sono collegati con un percorso né all'ingresso principale del museo né a quello riservato a persone con disabilità
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	Ingresso Viale Trieste, su questo viale non è presente né marciapiede né percorso pedonale a livello strada. (foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15	SI	

Allegato 1b – Schede di rilievo delle attrezzature di interesse collettivo / Data di emissione: novembre 2023

		DM n.236/1989 Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	(foto)
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	E' presente piccolo gradino all'altezza del cancello d'ingresso
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	SI	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	

4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	SI	
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	SI	(foto)
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?	DPR n.503/1996 Artt. 7-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	SI	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)		SI	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)		SI	
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		NO	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989	SI	

		Art. 4.3		
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
Note: Il museo di storia naturale si trova all'interno di una villa di tre piani				

FOTO	
N. 2.1 	N. 2.3 



GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
Le scale risultano un po' buie e non hanno il doppio corrimano
Non è presente la segnaletica sensoriale per i non vedenti
La dimensione dei bagni risulta più piccola dello standard richiesto
I parcheggi per disabili non sono collegati con un percorso al museo
PUNTI DI FORZA
Sono presenti parcheggi per persone con disabilità nelle vicinanze
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso e il passaggio in quanto è stato creato un ingresso separato per le persone con disabilità ma a livello del cancello è presente un piccolo dislivello
È presente il bagno per disabili

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.18	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm	Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del percorso pedonale.	€ 117,07 al mq
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
II.08	Assenza o inadeguatezza di corrimano ai lati della scala	Inserire/sostituire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti, e conforme alla normativa e alla prestazione richiesta.	€ 56,06 al ml

II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 101,13 al ml
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 3.290,00
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 5.510,84

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via J.F. Kennedy	
Descrizione struttura: Centro ambulatori medici	

AIC.3b

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	I parcheggi si trovano all'interno del parco di fianco agli ambulatori (foto)
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)

2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	SI	(foto)
Note: L'edificio che ospita gli ambulatori è di due piani				

FOTO		
N. 1.1	N. 2.1	N. 2.6
		

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
----------------------	---------------------

CRITICITA'
-
PUNTI DI FORZA
Sono presenti parcheggi per persone con disabilità nelle vicinanze
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso e il passaggio in quanto la differenza di quote è stata risolta con una rampa con corrimano
I citofoni sono a un'altezza inferiore a 130cm

PROPOSTE DI INTERVENTO		COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
-	NESSUNA	€ 0

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO		AIC.4
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Via I Maggio 10		
Descrizione struttura: SOS Malnate		

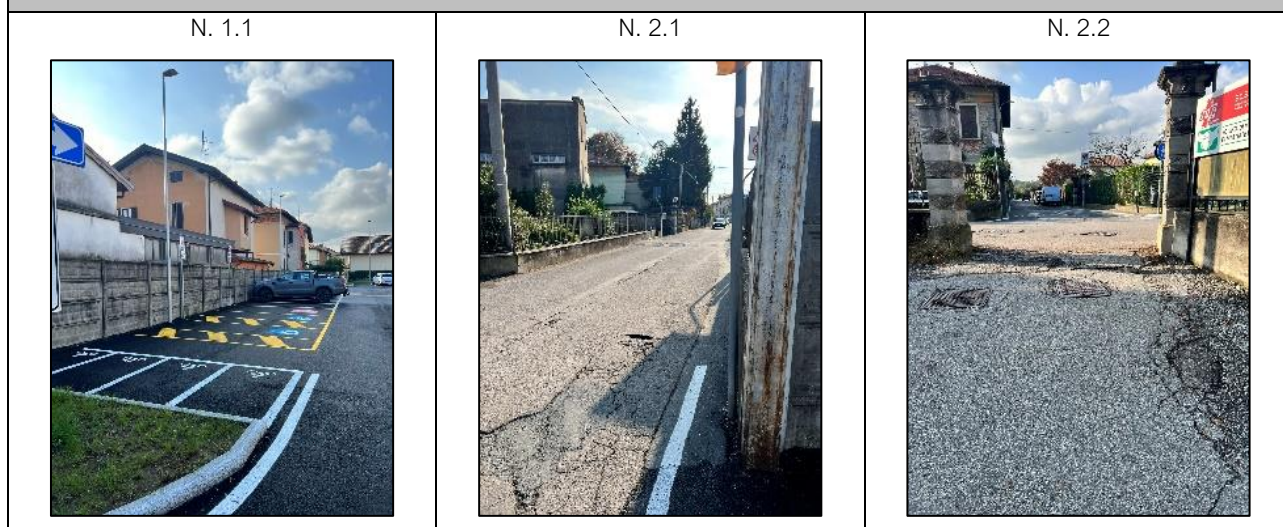
	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	(foto)
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	Il tratto di strada da percorrere per arrivare dal parcheggio all'edificio è privo sia di marciapiede che di segnaletica che identifichi un percorso pedonale a livello strada. (foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	NO	(foto)
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con	DPR n.503/1996 Art.16	SI	È presente un ingresso con una piattaforma libera 140x140 mentre tutti

	una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DM n.236/1989 Art. 8.1.1		gli altri ingressi presentano una rampa per raggiungere la quota del piano. (foto)
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	È presente un citofono ad altezza adeguata solo nel primo ingresso che si trova entrando nel cortile. (foto)

Note:

Edificio di due piani. È possibile entrare in macchina nel cortile dell'edificio. Rilievo effettuato solo per la parte esterna.

FOTO



N. 2.3



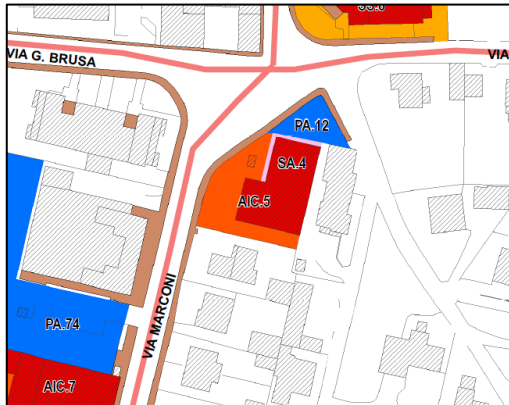
N. 2.6



GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
Citofono ad un'altezza superiore a quella indicata
La finitura della pavimentazione non è in buono stato
PUNTI DI FORZA
È presente una rampa per arrivare a livello dell'ingresso ad eccezione di un ingresso che è allo stesso livello della pavimentazione esterna

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
II.24	Presenza di pavimento e/o gradini sdruciolevoli	Trattamento della pavimentazione con applicazione di reagente chimico o vernice di finitura specifica, al fine di ridurre la sdruciolevolezza.	€ 256,44
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.744,05

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Marconi 16	
Descrizione struttura: Centro sociale ricreativo culturale “Lena Lazzari”	

AIC.5

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Art.10-16	SI	Sono presenti dei posti auto all' interno dell'area esterna di proprietà dell'associazione.
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	Il marciapiede alberato in alcuni punti risulta stretto. (foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con	DPR n.503/1996 Art.16	NO	Presenza di rampa

	una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	SI	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	
4	PERCORSI INTERNI			
4.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	

4.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	SI	(foto)
4.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI	
4.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
4.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
4.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
4.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
Note: Edificio di tre piani, al servizio si accede dal piano -1 tramite una rampa. È possibile entrare in macchina nel cortile dell'edificio.				

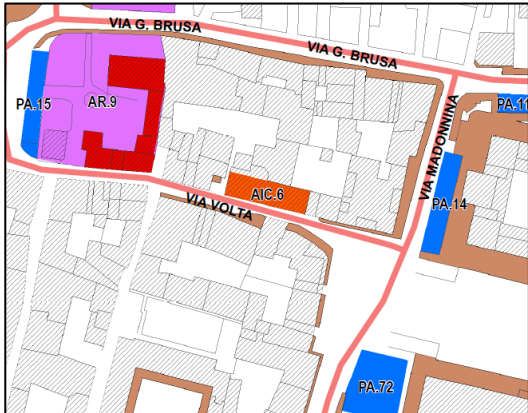
FOTO	
N. 2.1 	N. 2.5 
N. 3.1 	N. 5.2 

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
----------------------	----------------------

CRITICITA'
Non è presente un ingresso complanare ma essendoci un dislivello tra interno e esterno (circa 8cm) è stata messa una piccola rampa
PUNTI DI FORZA
È presente una rampa per arrivare a livello dell'ingresso
Non vi sono ostacoli per accedervi

Il percorso è privo di barriere e ha una pavimentazione in buono stato
Sono presenti parcheggi per disabili all' interno dell' cortile

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
II.08	Assenza o inadeguatezza di corrimano ai lati della scala	Inserire/sostituire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti, e conforme alla normativa e alla prestazione richiesta.	€ 56,06 al ml
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 101,13 al ml
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 3.290,00
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
II.27	Presenza di aperture con dimensioni non adeguate o assenza di apertura di collegamento	Demolizione di porzioni di muratura per la realizzazione di un vano di dimensioni adeguate al passaggio di una persona su sedia a rotelle. Il vano dovrà avere una luce netta non inferiore ad 80 cm (consigliato 90 cm) ed uno spazio libero antistante e retrostante l'apertura di dimensioni minime 140x140 cm in modo da consentire un'agevole manovra	€ 1.386,79 al mq
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 6.780,56

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via Volta 2	
Descrizione struttura: Biblioteca comunale	

AIC.6

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	Segnaletica orizzontale parcheggio per disabili poco visibile e marciapiede senza rampa per accedervi. (foto)
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15	SI	

		DM n.236/1989 Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	SI	(foto)
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	

4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	SI	
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	NO	Non presente
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?	DPR n.503/1996 Artt. 7-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	SI	(foto)
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		SI	
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)		SI	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)		SI	
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	SI	(foto)
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989	SI	

		Art. 4.3		
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
Note: La biblioteca si trova al piano rialzato di un edificio di due piani				

FOTO		
N. 1.1	N. 2.6	N. 3.1
		

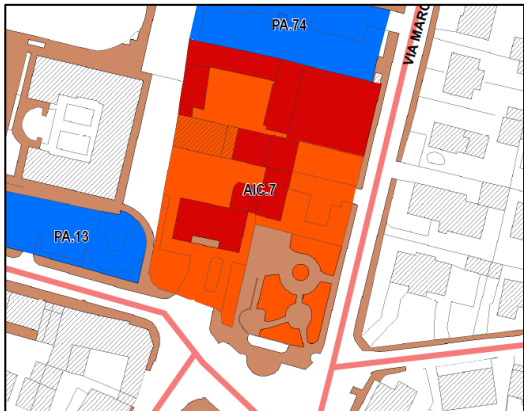
N. 4.3 	N. 5.2 
---	--

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
----------------------	---------------------

CRITICITA'
Non sono presenti i segnali per i non vedenti
Non è presente un ascensore
Posti auto per disabili nelle vicinanze ma il percorso che li collega con la biblioteca ha degli ostacoli
PUNTI DI FORZA
È presente un servoscala e il doppio corrimano sulla scala
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso e il passaggio interno
È presente il bagno per disabili
Nelle vicinanze sono presenti dei posti auto per persone con disabilità

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione disastata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 33,79 al mq
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 101,13 al ml
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad

II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 3.290,00
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
II.27	Presenza di aperture con dimensioni non adeguate o assenza di apertura di collegamento	Demolizione di porzioni di muratura per la realizzazione di un vano di dimensioni adeguate al passaggio di una persona su sedia a rotelle. Il vano dovrà avere una luce netta non inferiore ad 80 cm (consigliato 90 cm) ed uno spazio libero antistante e retrostante l'apertura di dimensioni minime 140x140 cm in modo da consentire un'agevole manovra	€ 1.386,79 al mq
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 5.339,58

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto 2	
Descrizione struttura: Municipio	
AIC.7	

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	Presenti nel PA.13
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15	SI	

		DM n.236/1989 Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	SI	
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	

4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	SI	
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	SI	(foto)
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?	DPR n.503/1996 Artt. 7-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	SI	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	(foto)
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)		SI	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)		SI	
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiabile?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 - 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989	SI	

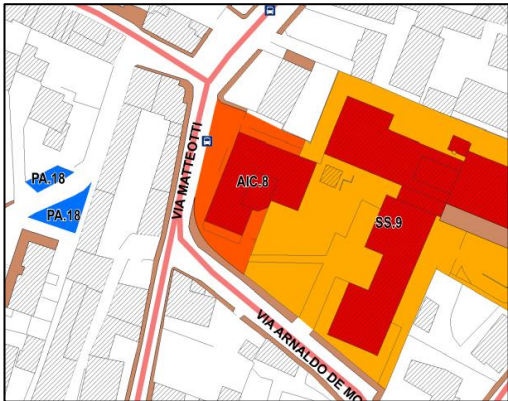
		Art. 4.3		
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
Note: Edificio di tre piani				

FOTO		
N. 3.1	N. 4.2	N. 4.4
		

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
----------------------	---------------------

CRITICITA'
Non sono presenti i segnali per i non vedenti
Non è presente il doppio corrimano sulla scala
PUNTI DI FORZA
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso e il passaggio
È presente il bagno per disabili
Nelle vicinanze sono presenti dei posti auto per persone con disabilità

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.08	Assenza o inadeguatezza di corrimano ai lati della scala	Inserire/sostituire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti, e conforme alla normativa e alla prestazione richiesta.	€ 56,06 al ml
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 101,13 al ml
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 3.290,00
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.906,16

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO		AIC.8
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Via G. Matteotti		
Descrizione struttura: Uffici tecnici comunali		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989	SI	

		Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	SI	
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	DPR n.503/1996 Artt. 13-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.12 - 8.1.12	SI	
4.2	L'ascensore esistente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma? (**)	DM n.236/1989	NO	Non presente

		Artt. 4.1.12 - 8.1.12		
4.3	La rampa del corpo scala ha larghezza minima 120 cm (80 cm se la scala non è ad uso pubblico o parte comune)?	DPR n.503/1996 Artt. 7-15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.10 - 8.1.10	SI	
4.4	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati? È posto ad un'altezza di 90-100 cm? È dotato di doppio corrimano a 75 cm da terra (edifici con prevalenza bambini)		NO	(foto)
4.5	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, non attraversabile da una sfera di diametro 10 cm)		SI	
4.6	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi alla norma? (pedata min. 30 cm; 2H+P = 62-64 cm; fasce antiscivolo; fasce per non vedenti 30 cm da inizio a fine rampa)		SI	
4.7	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, ecc.)		SI	
5	PERCORSI INTERNI			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Artt. 4.2.2 - 8.2.2	SI	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.9 – 8.1.9	SI	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR n.503/1996 Art.17 DM n.236/1989 Art. 4.3	SI	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
5.5	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	

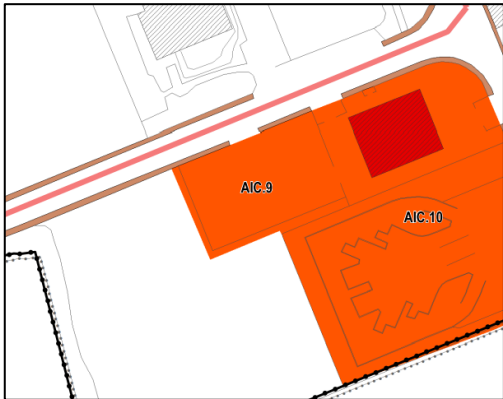
5.6	La struttura è dotata di segnaletica per i non vedenti?		NO	
5.7	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		NO	
Note: Edificio di tre piani				

FOTO	
N. 2.1 	N. 2.1 
N. 3.1 	N. 4.4 

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
-----------------------------	----------------------------

CRITICITA'
Le scale non presentano il doppio corrimano
Non sono presenti i segnali per i non vedenti
Non è presente un ascensore
PUNTI DI FORZA
È presente un servoscala
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso e il passaggio
È presente il bagno per disabili
Nelle vicinanze sono presenti dei posti auto per persone con disabilità
Citofono con un'altezza tra i 40 e i 130 cm
Pavimentazione in buono stato e senza elementi sdruciolevoli

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.08	Assenza o inadeguatezza di corrimano ai lati della scala	Inserire/sostituire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti, e conforme alla normativa e alla prestazione richiesta.	€ 56,06 al ml
II.14	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.	€ 101,13 al ml
II.15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti.	€ 432,84 cad
II.16	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto (mappa tattile)	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio.	€ 3.290,00
II.17	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 26,13 cad
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 3.906,16

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO		AIC.9
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Via Pastore		
Descrizione struttura: Area feste		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	(foto)
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989	SI	

		Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	Non presente

Note:

Edificio di due piani con annessa struttura removibile. Rilevata solo la parte esterna.

FOTO

N. 2.2

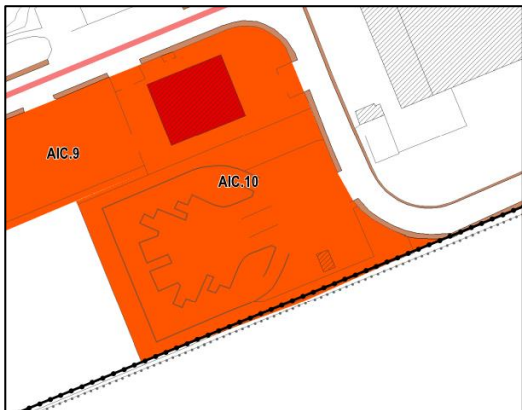


GIUDIZIO COMPLESSIVO

ACCESSIBILITA' ALTA

CRITICITA'
-
PUNTI DI FORZA
Ingresso senza ostacoli e con pavimentazione in buono stato
Sono presenti parcheggi per disabili all' interno dell'area

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.487,61

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO		AIC.10
Estratto cartografico:	Foto:	
		
Indirizzo: Via dei Tre Corsi 1		
Descrizione struttura: Centro del riuso / Piattaforma ecologica		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16	SI	

		DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	Non presente
Note: Servizio all'aperto con rampe accessibili anche ai veicoli				

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' MEDIA
-----------------------------	-----------------------------

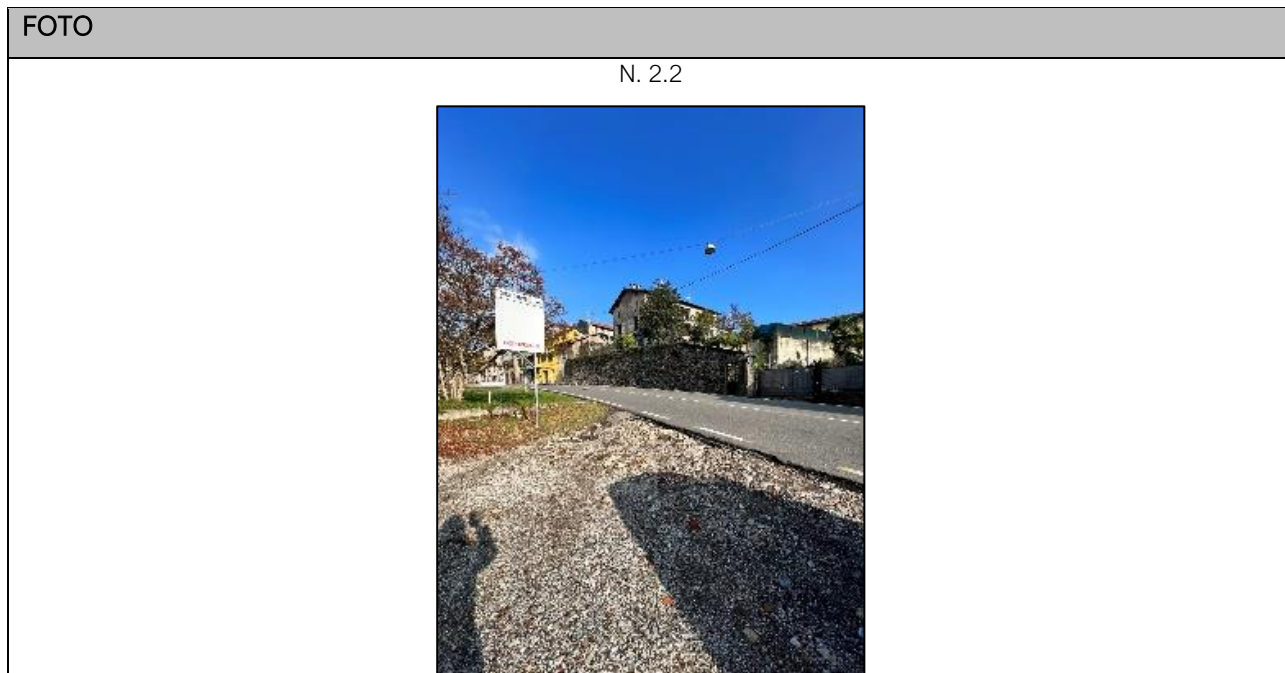
CRITICITA'
-
PUNTI DI FORZA
L'area è accessibile a persone con disabilità
La pavimentazione è in buono stato

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.33	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposito cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.858,23

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO		AIC.11
Estratto cartografico:	Foto:	
		
Indirizzo: Via Varese 17 Descrizione struttura: Lavatoio pubblico		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989	NO	

		Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	Non presente
Note: Edificio su un unico livello				

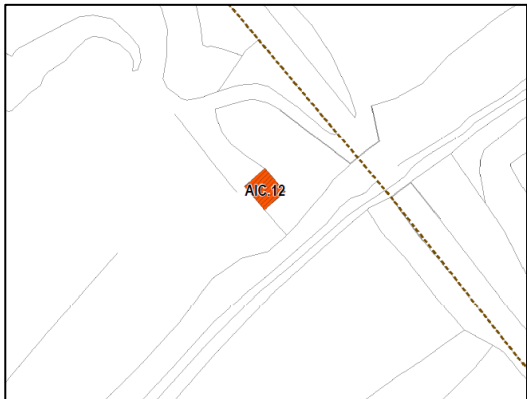


GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' SCARSA
----------------------	-----------------------

CRITICITA'
L'area non è accessibile a persone con disabilità in quanto la pavimentazione è in ghiaia ed erba
Il percorso presenta degli ostacoli come il dislivello tra asfalto della strada e ghiaia dell'area d'accesso al lavatoio
PUNTI DI FORZA
L'ingresso dell'edificio è accessibile

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione disastata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	€ 68,90 al mq
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 33,79 al mq
IE.04	Assenza o inadeguatezza di percorso/pavimentazione accessibile	Nuova realizzazione di percorso con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale 5% (massimo 8%); - pendenza trasversale 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.	€ 121,63 al mq
IE.19	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm	Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile.	€ 275,00
IE.20	Presenza di porzione di percorso/marciapiede con pendenza eccessiva	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti	€ 36,91 al mq
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66 cad
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio saranno posti	€ 247,52 cad

		preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	
IE.33	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucchiolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE STIMATO			€ 2.244,03

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO		AIC.12
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Viale Como		
Descrizione struttura: Lavatoio pubblico		

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	NO	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	NO	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	DPR n.503/1996 Art.15	NO	

		DM n.236/1989 Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	NO	(foto)
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	NO	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	NO	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	Non presente
Note: L'edificio si trova in mezzo a un prato con accesso in discesa a pavimentazione erbosa				

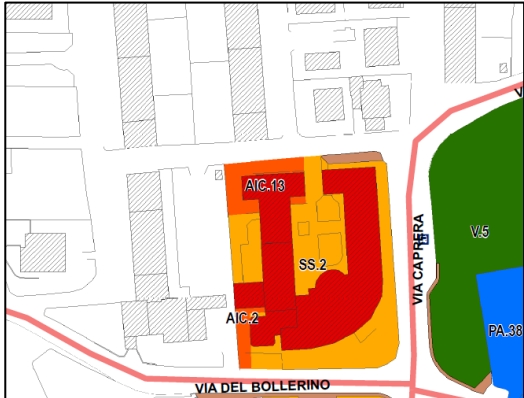
FOTO	
N. 2.1	N. 2.3
	

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' SCARSA
----------------------	-----------------------

CRITICITA'
L'area non è accessibile alle persone con disabilità
Non è presente un percorso accessibile a persone disabili che collega la strada principale all'edificio
PUNTI DI FORZA
-

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
IE.03	Percorso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione	Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi (a raso o in rilevato).	€ 43,34 al mq
IE.04	Assenza o inadeguatezza di percorso/pavimentazione accessibile	Nuova realizzazione di percorso con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale 5% (massimo 8%); - pendenza trasversale 1%;	€ 121,63 al mq

		- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.	
IE.12	Presenza di ostacolo costituito da elemento arboreo	Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo	€ 126,28 cad
IE.19	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm	Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile.	€ 275,00
IE.29	Assenza di panca per la seduta	Inserimento di panchina da esterni.	€ 1.089,66
IE.31	Assenza di segnaletica informativa esterna	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo.	€ 247,52 cad
IE.33	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato.	€ 370,62
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 2.274,05

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO		AIC.13
Estratto cartografico: 	Foto: 	
Indirizzo: Via Fratelli d'Italia 1		
Descrizione struttura: Ambulatorio comunale		

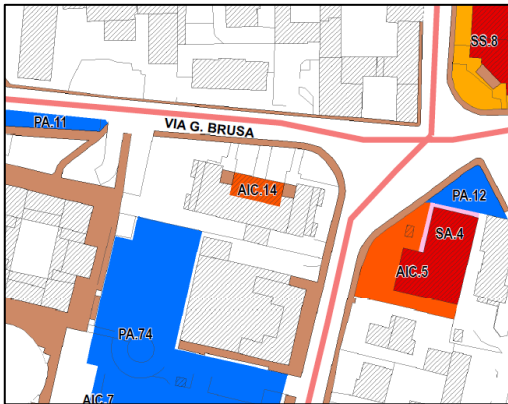
	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	(foto)
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 4.1.2	SI	
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16	SI	(foto)

		DM n.236/1989 Art. 8.1.1		
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	Non presente
3	SERVIZI IGIENICI			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.6 - 8.1.6	SI	(foto)
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?		SI	
3.3.	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma? (*)		SI	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate? (*)		SI	
3.5	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per le strutture in cui serve: impianti sportivi, alloggi, ecc.) (*)		NO	
Note:				
Il servizio descritto in scheda si trova al piano terra. La sezione dei percorsi interni non è stata compilata in quanto il servizio è composto da un'unica stanza, oltre i servizi igienici.				

FOTO	
N. 1.1 	N. 2.1 
N. 2.3 	N. 3.1 
GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA

CRITICITA'
-
PUNTI DI FORZA
Non ci sono ostacoli che impediscono l'ingresso e il passaggio
È presente il bagno per disabili
Nelle vicinanze sono presenti dei posti auto per persone con disabilità
Pavimentazione in buono stato e senza elementi sdruciolevoli.

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.487,61

PEBA – SCHEDA RILIEVO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO	
Estratto cartografico: 	Foto: 
Indirizzo: Via G. Brusa 1	
Descrizione struttura: Ufficio postale centrale	

AIC.14

	Elemento	Rif. normativa	SI / NO	Note
1	PARCHEGGI			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (min. 1 ogni 50) (3,20x6,00 m) (***)	DPR n.503/1996 Artt.10-16	SI	
2	ACCESSO			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al parcheggio e ai punti di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere? - gradini, dislivelli - segnalatori tattili/colorati per ipovedenti (cambiamento di pavimentazione, sfere di 4-5 mm, griglie in corrispondenza degli attraversamenti)	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 4.2.3	SI	(foto)
2.2.	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	DPR n.503/1996 Art.15	SI	

		DM n.236/1989 Art. 4.1.2		
2.3.	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	DPR n.503/1996 Art.16 DM n.236/1989 Art. 8.1.1	SI	(foto)
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Artt. 4.1.1 - 8.1.1	SI	
2.5	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	DPR n.503/1996 Artt.15-16 DM n.236/1989 Artt. 4.1.2 - 8.1.2	SI	
2.6	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	DPR n.503/1996 Art.15 DM n.236/1989 Art. 8.1.5	NO	Non presente
Note: Il servizio si trova al piano terra di un palazzo di cinque piani.				

FOTO	
N. 2.1 	N. 2.3 

GIUDIZIO COMPLESSIVO	ACCESSIBILITA' ALTA
----------------------	---------------------

CRITICITA'
-
PUNTI DI FORZA
Sono presenti dei posti auto per disabili nelle vicinanze
Il percorso è privo di barriere e ha una pavimentazione in buono stato

PROPOSTE DI INTERVENTO			COSTO UNITARIO DI MASSIMA STIMATO
COD.	CRITICITA'	INTERVENTO	
II.01	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno (citofono)	Installazione di campanello / citofono / videocitofono esterno accessibile dalla sedia a rotelle (altezza consigliata 110/120 cm).	€ 1.487,61
TOTALE MINIMO STIMATO			€ 1.487,61